




## 太陽電池モジュール用架台 据付工事説明書 〔傾斜屋根用〕

# Easy e Rack

イージー e ラック

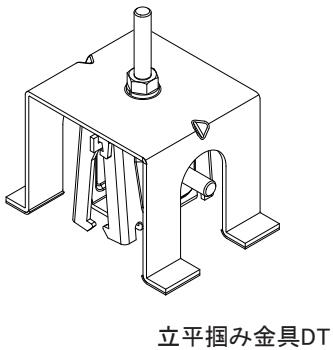

立平掴み金具DT

### 【 目 次 】

・安全のために必ず守ること	P01
・注意および確認事項	P02
・部材一覧	P03
・据付前準備	P04
・設置条件	P05
・設置基準	P07
・施工手順〔架台取付〕	P08
〔太陽電池モジュール取付〕	P12

### 【 設置工事をされる方へのお願い 】

- 据付工事を始める前に施工研修を必ず受講するようにしてください。
- 据付工事を始める前に据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 電気設備技術基準とその解釈に引用されている JIS C 8955:2017 に準拠した据付強度を確保するため、据付工事説明書の据付方法を守ってください。
- 据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。(第2種電気工事士の資格必要)  
・据付工事は高所(2m以上)作業であり、感電のおそれもありますので防護手袋を着用し、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
- 取付けるための部材は必ず付属の部品を使用してください。
- モジュール1枚、同一系統の+・-コネクタをループさせないでください。



株式会社ダイドーパンチ ソーラー・エコ事業部

# 安全のために必ず守ること

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	作業を誤った場合に、据付工事作業者または使用者が死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。
 <b>注意</b>	作業を誤った場合に、据付工事作業者または使用者が傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの。

■ 図表記は次のとおりです。



禁止



分解禁止



アース線接続



指示に従い必ず行う



感電注意

## 警告！ ■ 太陽電池モジュール・アレイ(据付工事)についての警告事項



太陽電池モジュールを分解しない。  
(火災・感電・けがの原因となります。)



配線途中の電線や端子の充電部を素手で触らない。  
(感電の恐れがあります。)



太陽電池モジュールのガラス面に載らない、物を載せない。  
(ガラス割れや製品不具合を起こすことがあります。)



降雨(雪)時、または雨や霧で屋根面がぬれている場合は施工しない。  
(落下すると死亡・大けがの原因となります。)



配線工事途中のケーブル端は、必ず絶縁処理を行う  
(漏電に伴う火災や感電の原因となります。)



コネクタ内部に水分が入った場合、コネクタ結合前に乾燥させる。  
(コネクタ内に水分を残留させた状態でコネクタを結合した場合、コネクタ内に付着した水分により漏電、発熱、発火の危険性があります。雨天時の施工は避けてください。)



コネクタの嵌合部を汚さない。  
(嵌合部に異物が入る事で、絶縁性を低下させる可能性があります。)



コネクタを嵌合するときは奥まで完全に差し込まれた事を確認する。  
(コネクタの嵌合が緩み、漏電、発熱、発火の危険性があります。)



ケーブルの固定にステップルを使用しない。  
(被覆損傷等で漏電・火災の原因となります。ケーブルクリップやクランプ、モール材、結束バンドを使用してください。)



太陽電池モジュールのパックシート(裏面)に傷をつけない。  
(火災・感電の原因となります。)



太陽電池モジュール・架台およびその付属品は説明書に従い確実に取付ける。  
(落下飛散の原因となります。)



配線工事途中の電線先端は必ず絶縁処理を行う。  
(火災・感電の原因となります。)



太陽電池モジュールのアース工事を行う。  
(C種もしくはD種接地工事)

(アースが不完全な場合、感電の恐れがあります。)



工事部品は必ず付属品または当社指定品を使用し、説明書に従い確実に締め付ける。



据付工事作業中は安全帯(命綱)・腰袋・防護手袋を着用する。落下防止用の足場を作る。  
(落下事故防止・感電防止になります。)



コネクタ付近でケーブルを屈曲させない。  
(コネクタ内部にダメージを与え、漏電、発熱、発火の危険性があります。)



コネクタを直接結束バンドで固定しない。  
(コネクタに負荷がかかり、絶縁性を低下させる可能性があります。)



ケーブルをフレームや架台、金具などの間に挟まない。  
(ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。)



ケーブル、アース線の端子部に触れない。  
(漏電に伴う火災や感電の原因となります。)

## 注意！ ■ 太陽電池モジュール・アレイ(据付工事)についての注意事項



太陽電池モジュールのパックシートに突起物などが容易に触れない場所に取付ける。  
(誤って太陽電池モジュールのパックシートを傷つけると、火災の原因となります。)



太陽電池モジュール据付用の部材・部品の取扱いには十分に注意する。



太陽電池モジュールに積もった雪が落ちても、けがや器物破損のないようにする。  
(太陽電池モジュールを据付けた屋根面の雪は通常の場合より一度に落雪しやすくなります。)



工事中に屋根材を破損した場合は専門の屋根業者に補修を依頼する。(雨漏りの原因となります。)

# 注意および確認事項

## ◆ 施工に関する注意および確認事項

### 【新築屋根への取付け】

屋根葺き施工と同時作業になるなど、作業が干渉することがありますので、屋根葺き施工業者と十分な打合せを行い、作業を進めてください。また、事前に屋根材の種類、葺き方などを確認して作業を進めてください。

### 【既築屋根への取付け】

築年数や地域により屋根材・屋根構造材の耐力が劣化している場合があります。屋根材・屋根構造材が劣化している場合は無理に作業を行わないでください。墜転落事故または建築物損壊につながります。また、屋根の上を歩くときは破損しないよう十分注意して作業を進めてください。

### 【新築・既築屋根 共通】

- 部材置き場を十分に確保し、部材の破損、損傷に注意してください。屋根上に部材を置く場合は、落下による破損・損傷に注意してください。
- 屋根材と架台金具(支持部材)が適合していない場合は、無理に取付けないでください。雨漏りの原因になります。
- 部材の設置には、必ず付属のボルト、ナット、ビスなどを指定数量使用し、緩みや締め忘れの無いように施工してください。
- 屋根材・屋根構造材などの建築物の強度について、設置に耐えられる強度が十分にあることを事前に確認してください。
- 作業中に屋根材を破損した場合は、必ず新品と交換してください。また、誤って屋根葺き材を破損した場合は専門の屋根工事業者に補修を依頼し適切に処置してください。

## ◆ 作業場の安全に関する注意および確認事項

地上高2m以上および墜転落の危険のある場所で作業するときは、「労働安全衛生規則」に従って作業をしてください。

- 据付け、取付け作業中は、墜落制止用器具(安全帯)・作業保護具を必ず着用、使用して作業を行い、墜転落事故のないようにしてください。
- 作業するにあたり墜転落を防止するために、作業足場の設置や親綱を張って安全帯を付けるなど、墜転落のないようにしてください。
- 屋根上で作業するときは、地下足袋など靴の底が滑りにくいものを着用してください。
- 作業中に作業範囲内およびその近辺(特に軒下周辺)に第三者が立ち入らないように注意し、また、工事資材以外のもの(自動車・自転車・植木など)を置かないようにしてください。
- 破損、汚損しやすいものがある場合は退避または養生してから作業してください。
- 機材・工具など使用方法を必ず守ってください。
- 地上でできる作業は事前に地上で作業してください。
- 部材(架台金具など)を扱うときには、軍手または皮手袋などを着用し、手を保護して作業してください。






# 部材一覧

セット品番の部材詳細は、下記の商品構成をご確認ください。

セット品番	品番名称	数量
15030201	DT1-4_PA_セット	1

## 〈商品構成〉

DT1-4_PA_セット		数量
品番	品名	
C3035	立平_掴み金具セット DT1-4 M8×35	1
D0181	ER_PV押え金具_PA	1

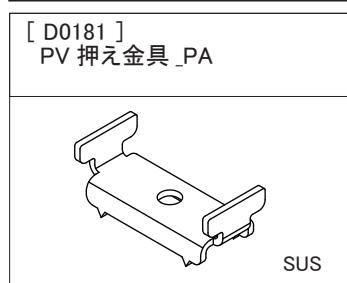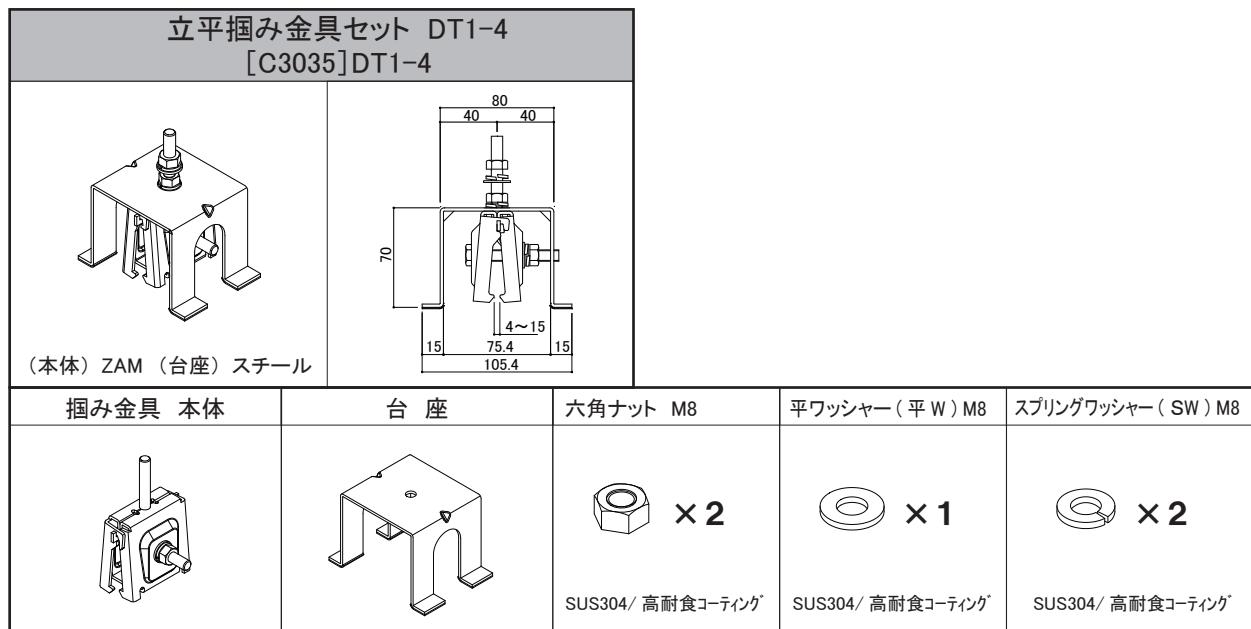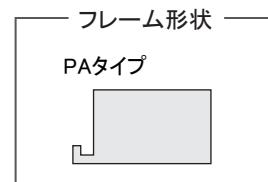



# 据付け前準備

【準備物】※印は、オプション部材として手配可能です。

■ 現場調達部材		■ 出力測定器具／保護具
アース線 IV5.5mm <sup>2</sup>		テスター(直流電圧レンジ400V以上)
アース用端子 5.5-5		アーステスター
アース用ドリルビス(SUS) M5×13		軍手
銅ビニルバインド線(結束バンド) BCV1.2		低圧用ゴム手袋
絶縁テープ		保安帽
PFD管		墜落制止用器具(安全帯)
接地棒 VCS-8.0 又は 8.5 (リード線付)		電工ベルト
※遮光シート(防水性有り)		腰袋
※養生テープ		防塵マスク
※結束バンド(屋外用)		保護めがね
		地下足袋 又は 底裏に滑り止めがついた靴

## ■機材・工具類

墨出し					
<input type="checkbox"/> 赤鉛筆	<input type="checkbox"/> 墨つぼ(チョークライン)	<input type="checkbox"/> 巻尺(5m以上)	<input type="checkbox"/> 水糸	<input type="checkbox"/> 油性インキ	
電気配線					
<input type="checkbox"/> ニッパー	<input type="checkbox"/> 電工ナイフ	<input type="checkbox"/> 圧着ペンチ	<input type="checkbox"/> ペンチ	<input type="checkbox"/> +ドライバー	<input type="checkbox"/> ドライバー

太陽電池 据付用工具／消耗品	
<input type="checkbox"/> 電動ドライバー(トルク管理が可能なもの)	
<input type="checkbox"/> 充電式インパクトドライバー	
<input type="checkbox"/> ソーラーリフト	
<input type="checkbox"/> トルクレンチ (測定トルク 10.0,12.5N・mを測定できるもの)	
<input type="checkbox"/> 六角ボックスレンチ(対辺13mm)	
<input type="checkbox"/> 六角ソケットビット 対辺13mm×55mm	
<input type="checkbox"/> スパナ(対辺13mm)	
<input type="checkbox"/> +ビット(H形2番)	

☑ ← 用意した部材等のチェックに使用してください。



# 設置条件

## 【屋根材の条件】

### 屋根材の仕様

(単位:mm)

屋根形状			
DT 1		DT 2	
	15以下 30以下 5~8 2程度 75以下		5程度 30以下 6~8 2程度 75以下
	15以下 32以下 8~10 2程度 75以下		5程度 32以下 8~10 2程度 75以下
<p>屋根材板厚／ 0.35mm以上</p> <p>屋根材材質／ ガルバリウム鋼板、GLカラー鋼板、カラーステンレス</p> <p>吊子／ 吊子一体型屋根材または通し吊子</p> <p>※上記形状でもハゼ部首下の幅が広いなど、取付けできない場合がありますので、事前の取付確認をおこなってください。</p>			


## 【屋根材固定部材】

### 吊子固定ビスの製品例 (製品名称は、ビスマーカーによって異なる場合があります。)

製品名称	呼び径:d	頭部径:D	ねじ長さ:L	形状例
低頭ビス	φ 5.0mm 以上	10mm以上	25mm以上	
シンワツシャー コーススレッド	φ 4.8mm 以上	10mm以上	25mm以上	

### 吊子固定ビス留め付けピッチ

野地板 455mm以下

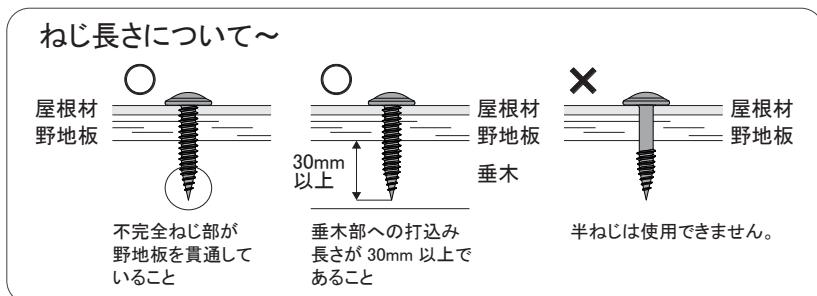

## 【屋根下地材の条件】

垂木	[仕様] 幅 38mm × 厚さ 40mm 以上 [ピッチ] 455mm 以下
野地板	[仕様] 構造用合板 板厚 12mm 以上 特類 2 級 C-D 以上


## 【設置禁止条件】

- 建物などの日陰となる場所への設置
- 天窓などの採光用の窓を覆う設置
- 太陽電池モジュールの設置基準を満たしていない場合
- 屋根材の設置基準・施工基準を満たしていない屋根
- 屋根以外への設置(ベランダ、壁面、地上など)
- 適用屋根以外の屋根材への設置(瓦屋根、スリット有化粧スレート、折板屋根、スレート波板、陸屋根、銅板葺き屋根、杉皮、土葺き、むくり屋根、反り屋根、カバー工法など)
- 設置条件以外の屋根
- 屋根表面が著しく劣化・腐食(赤錆・破損等)している屋根
- 野地板、垂木に雨漏りの形跡がある屋根
- 野地板間に隙間がある場合
- 支持部が屋根の役物を崩すような余裕のない支持部の配置
- 過度の煙、塵埃、火山灰や温泉の成分が直接かかる屋根
- 海岸より飛散した海水が直接かかる地域
- 亜熱帯海洋性気候に類似した地域
- 野地板がALCパネルの場合
- 振動や衝撃を常時受けける場合


## 【設置範囲】

オフセット…軒・棟から 300mm (軒先からボルト芯まで 285mm 以上、モジュールまで 300mm 以上)  
けらばから 300mm

- ・ 太陽電池アレイの平均高さは、別途『設置基準表』をご参照ください。

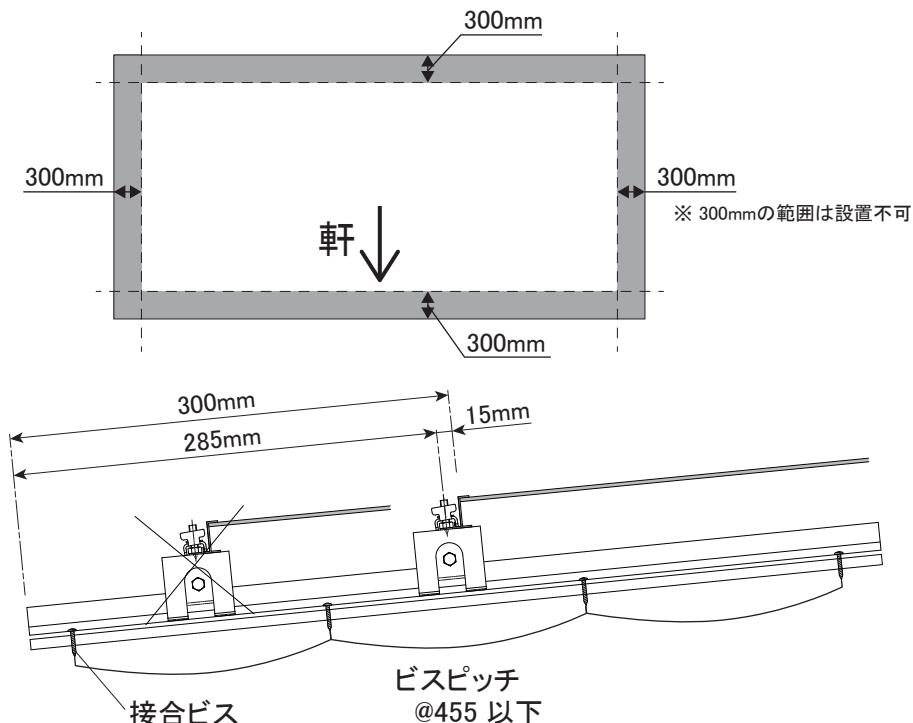

支持点位置は、屋根材と野地板の接合ビスが  
軒先(棟側)から2本目以降の位置に設置して下さい。

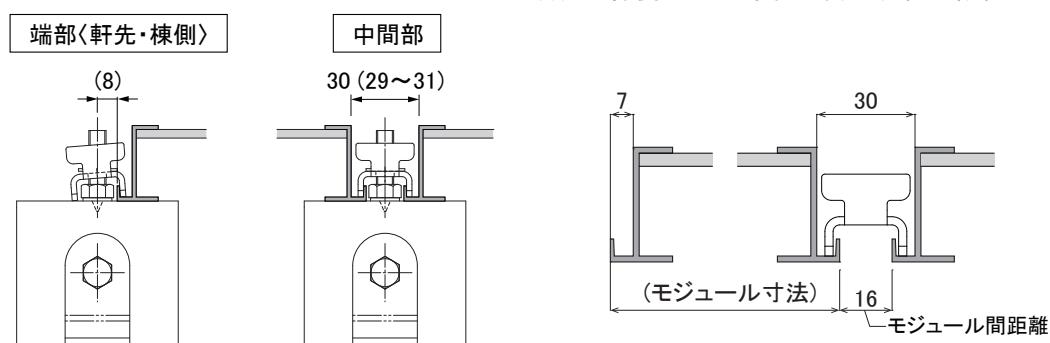





# 設置基準

【 モジュールの固定位置 】 ※6点・8点固定は、ハゼピッチによっては施工できない場合があります。

## ●矩形配列

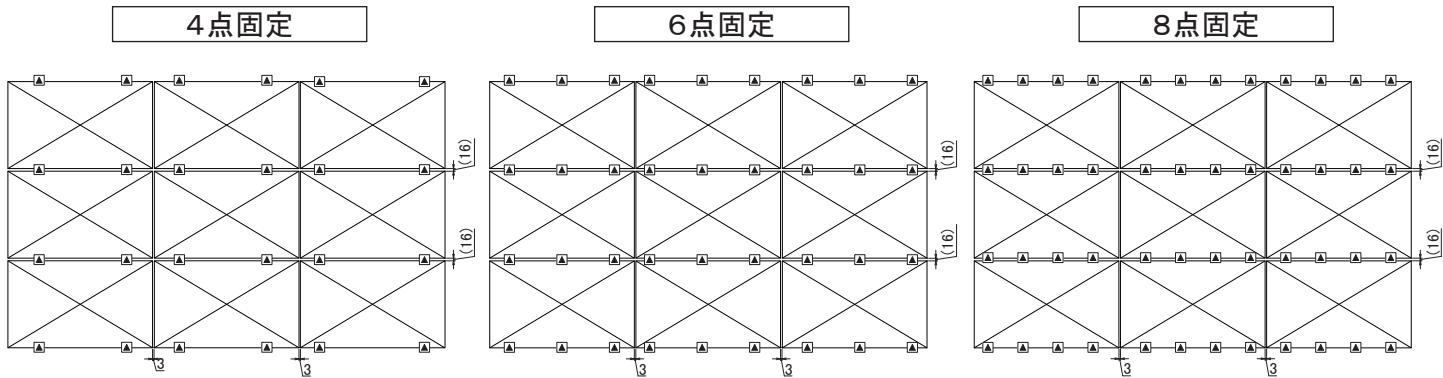

## ●千鳥配列

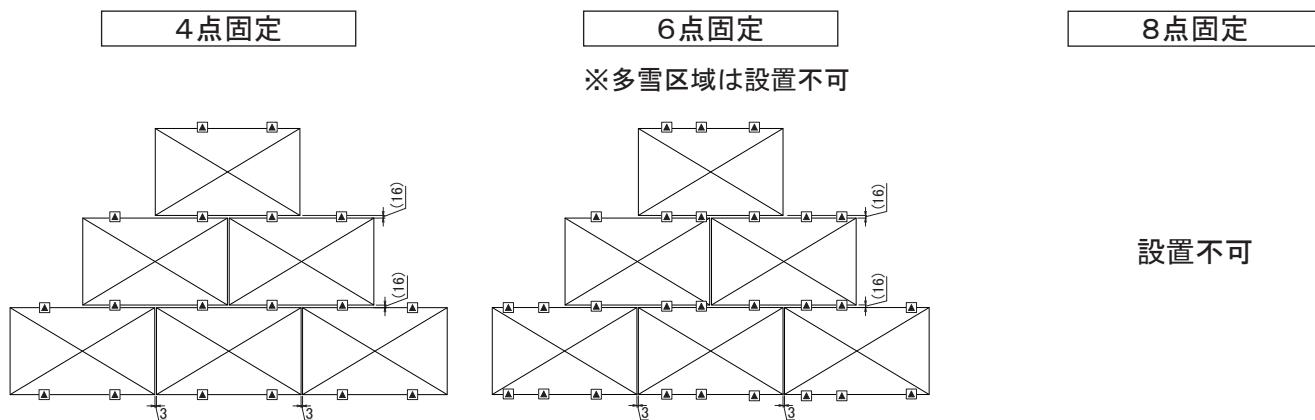


※金具位置は、各モジュールメーカーの金具取付位置基準を満たすように注意してください。

(モジュールの条件によっては、モジュール間を広げたり金具個数を増やす必要があります。)


※実際の割付図・設計に基づいて設置をしてください。

設置条件によっては、外周部の金具個数を増やす等をおこなってください。

# 立平掴み金具工法 施工手順

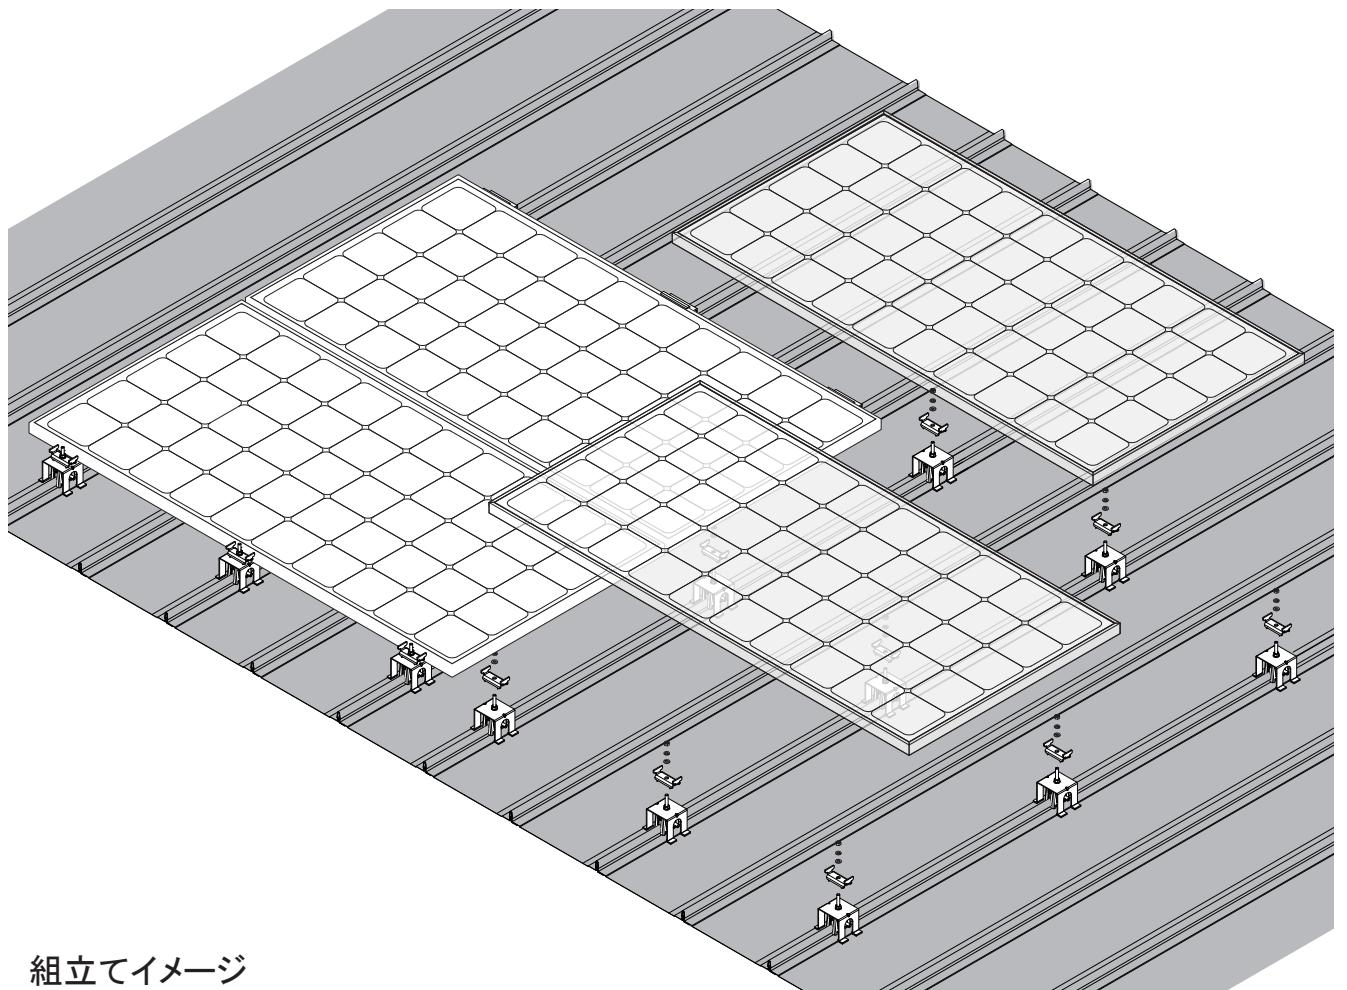


組立てイメージ

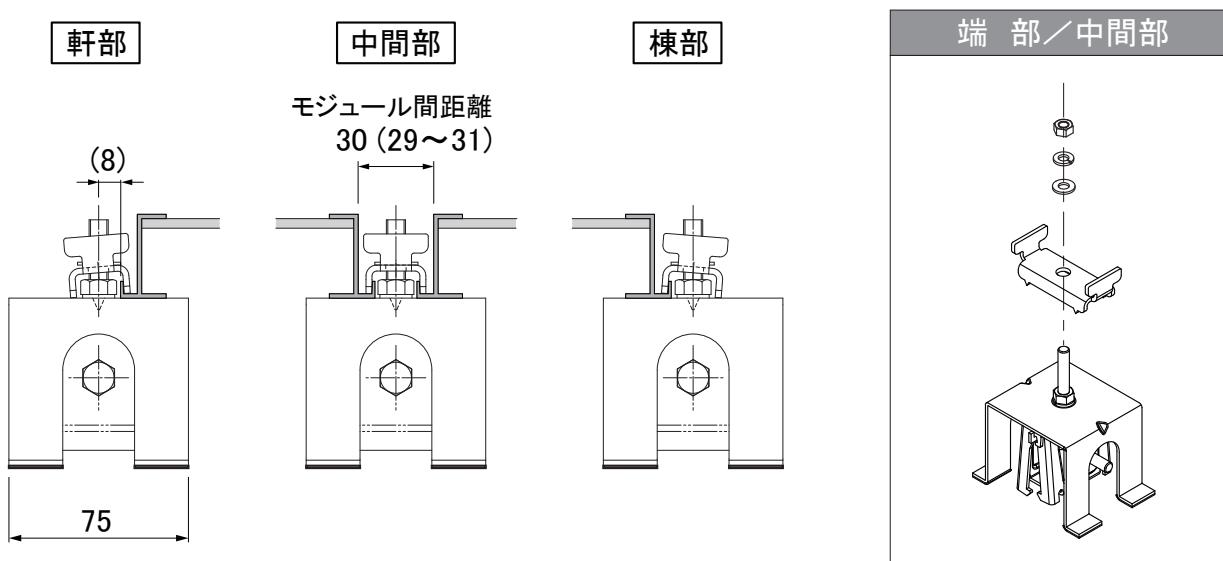

## 1 立平掴み金具の留め付け方法


① 屋根材に取り付ける際に使用する上側ボルトのナット、SW、平Wを取り外してください。

次に上側ボルト及び横側ボルトについているナットを緩めてください。


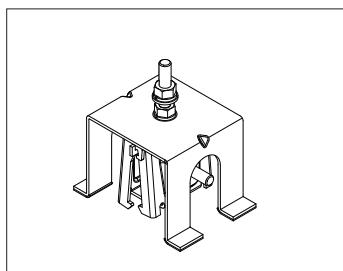


納品時の状態

押え金具固定用のナット、SW、平Wが仮組みされています。

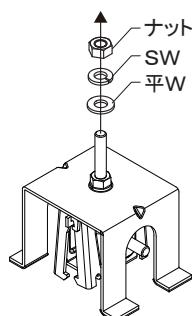

上側ボルトについているナット、SW、平Wを各1個ずつ取り外し、更にその下のナットを軽く緩めます。



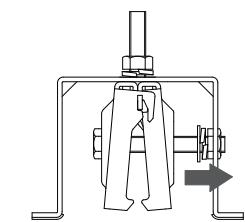
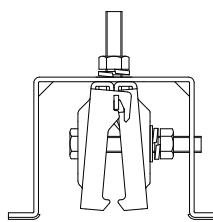


横側のナットは、ハゼ幅に合わせて締める量を調節して下さい。この時、ナットが外れないように注意してください。


### ! 注意

上側ボルトのナットを緩めすぎると、掴み金具が外れることがあります。  
緩める際は、SWがナットに触れている程度に軽く緩めてください。

② 屋根材に下記のように取付けてください。

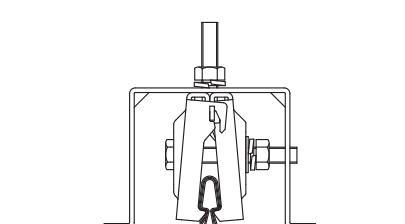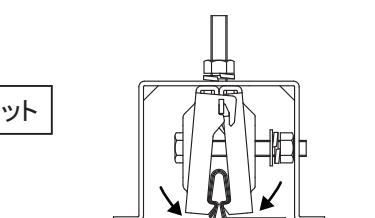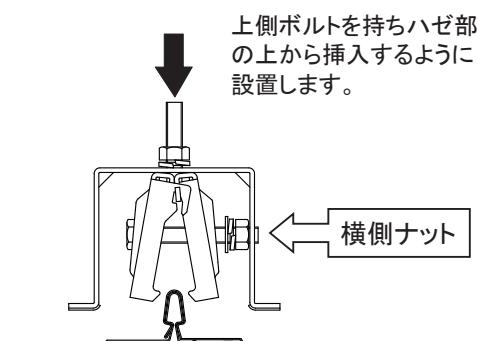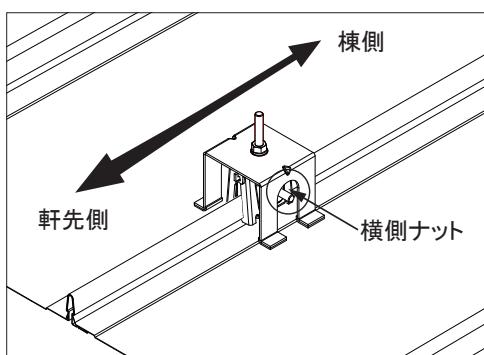

金具がズれないように横側ナットを手で仮固定します。

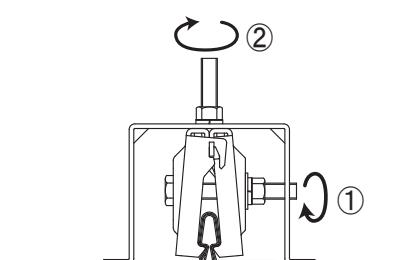


固定位置を決め、本締めします。  
※①横側ナット、②上側ナットの順に締め付けてください。

## 2 捱み金具の仮置き

①割付図などを参考に、屋根上に捺み金具を仮置きしてください。


### ⚠ 注意

仮置きした捺み金具が落下しない  
ように注意してください。

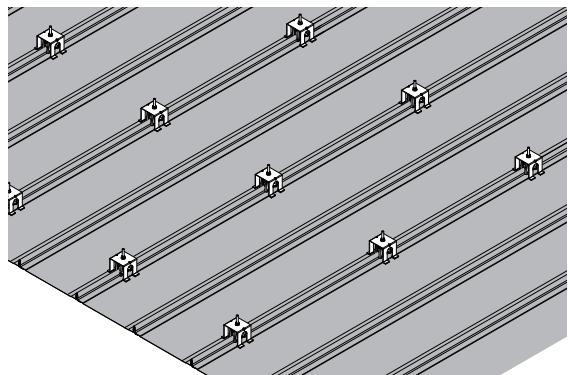

## 3 捺み金具(軒先)の固定

① 捺み金具に水糸を張り、墨出ししてください。  
はじめに軒先基準線を墨出ししてください。

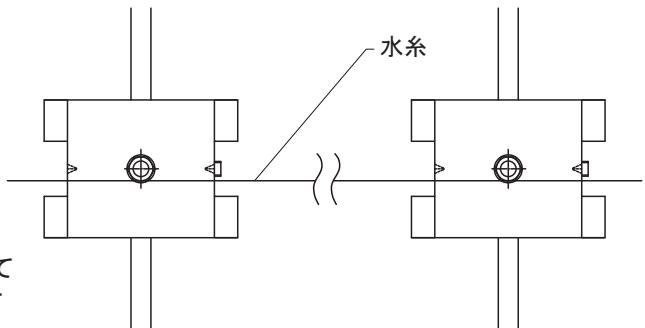


② 前ページの立平捺み金具の留め付け方法を参考にして  
墨出しを行った後、捺み金具の横側ナットを締め付けて  
ください。

③ 次に、捺み金具の上側ナットを締め付けてください。  
※横側→上側の順に締め付けた後、再度横側ナットに  
緩みが無いか確認を行ってください。

### ⚠ 注意

横側ナット→上側ナットの順に締め付けてください。  
先に上側を締め付けると金具が取りつかないことがあります。  
上側ナット締め付け後は、横側ナットに緩みが無いか  
締付けトルクを再度確認してください。

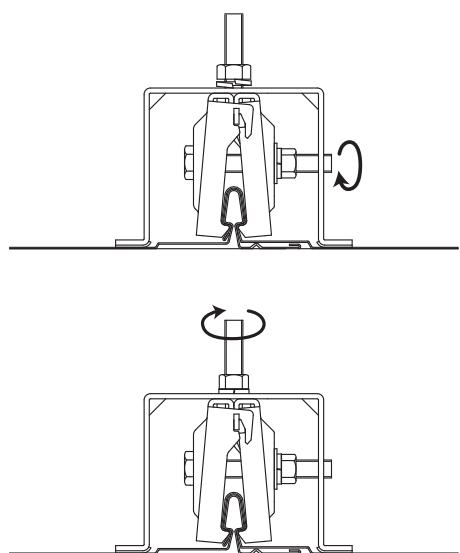

### ⚠ 注意(禁止)

ナットを締め付けた後でハンマーなどで無理にたたき  
動かさないでください。  
屋根材が破損するおそれがあります。

### ⚠ 注意


ナットを締め付けた捺み金具を取り外して  
他の場所に設置する場合は、金具が  
取りついていた位置のハゼ部に、常温  
亜鉛めつき塗料で補修してください。

### POINT


締付トルクは、10~12.5N·m

## 4 モジュールの設置

① モジュールを掴み金具に設置してください。

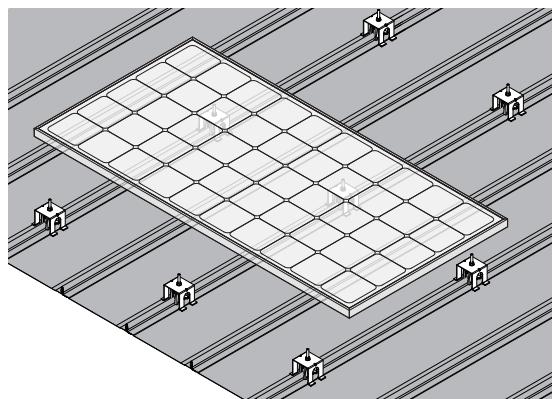


② 棟側の掴み金具をモジュールに当たるまで  
スライドさせ、モジュールが棟側の掴み金具に  
載るように設置してください。

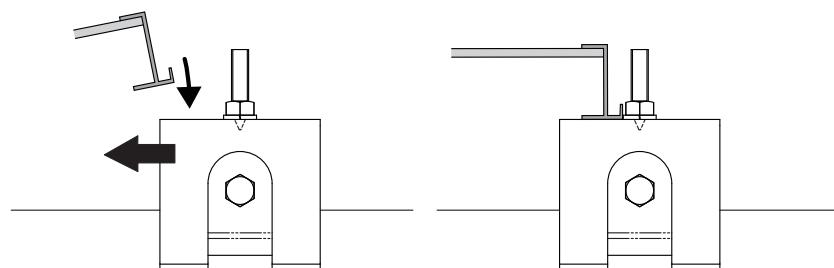


### ！注意

モジュールを設置する際は、  
モジュールのフレームがSWや  
ナットの上に載らないように設置  
してください。

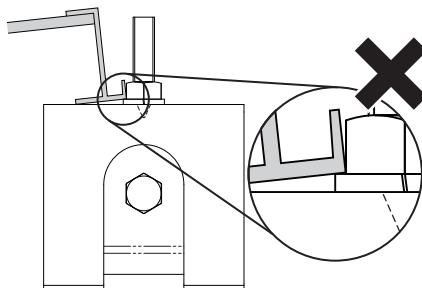

③ 設置後、③ ②③と同様、掴み金具の横側→上側の順にナットを締め付けてください。

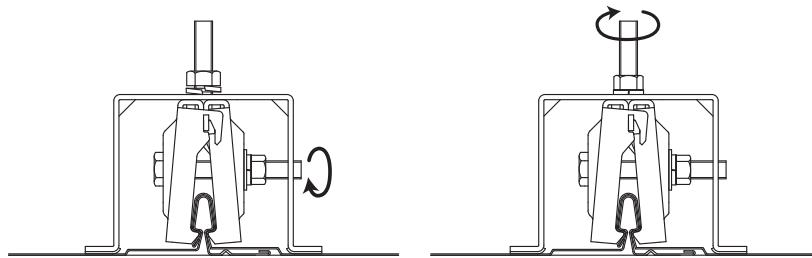

先に横側ナットを締め付けます。

次に上側ナットを締め付けます。

### POINT

- ・上側ナットを締め付ける際は、工具がモジュールに緩衝するためモジュールを少し浮かせて締め付けてください。
- ・締付トルクは、10~12.5N·m

④ 2列目以降も同様に設置してください。


### 重要

次の PV モジュール設置に移る前に、各ナットの  
緩みが無いかを必ず再確認してください。

# 太陽電池モジュール 施工手順

## 1 PVモジュールの設置

下図を参考し、下記手順で PV モジュールを設置してください。

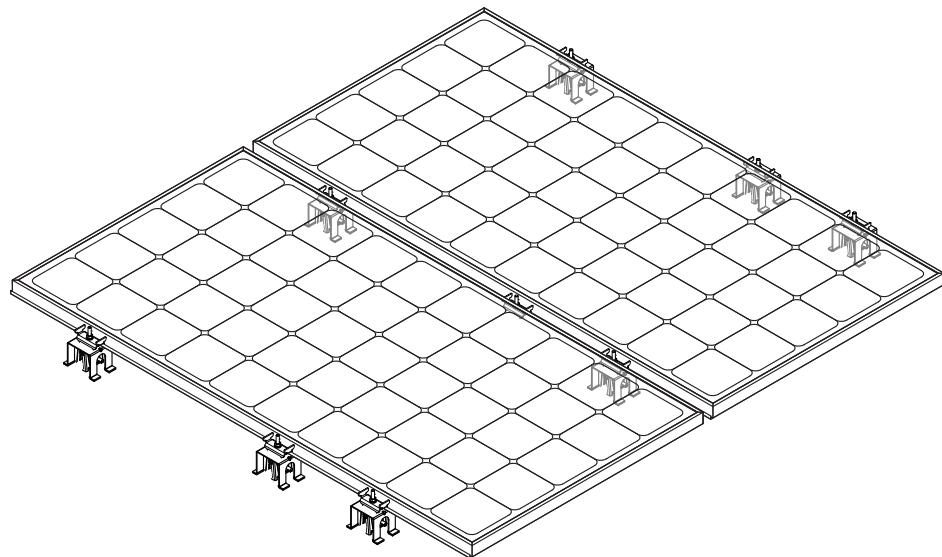





## 2 PVモジュールの固定

軒先→モジュール間→棟側 の順に抑え金具を取り付けます。

### 端部抑え金具の取付け [軒・棟側 共通]


- ① 押え金具 PA を掴み金具の上に配置してください。
- ② ボルト部分に、初めに取り外したナットとワッシャーを平W→SW→ナットの順に挿入してください。
- ③ モジュールが動かないように手で固定するなどして、ナットを締め付けてください。

**POINT**  
締付トルクは、10~12.5N·m

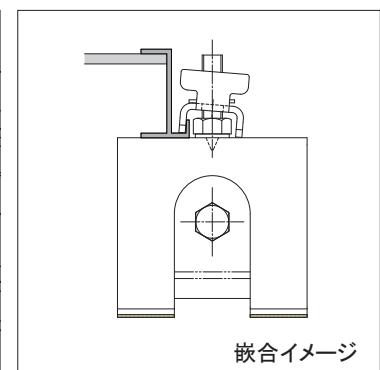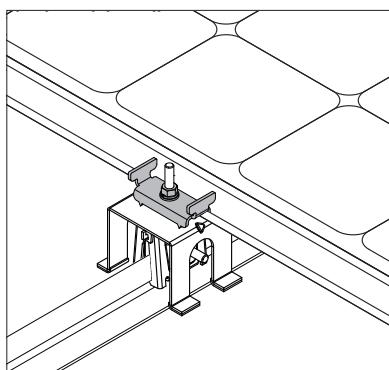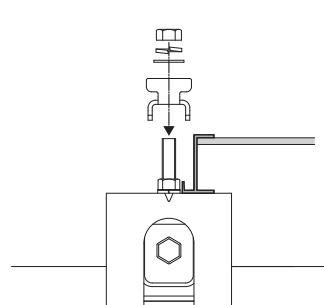
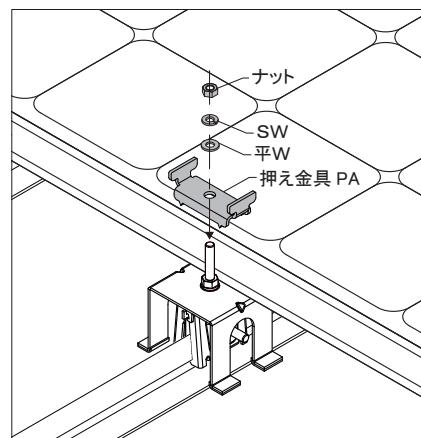


## 中間押え金具の取付け [モジュール間]

- ① 押え金具 PA を配置してください。
- ② ボルト部分に、初めに取り外したナットとワッシャーを平W→SW→ナットの順に挿入してください。
- ③ モジュールが動かないように手で固定するなどして、ナットを締め付けてください。

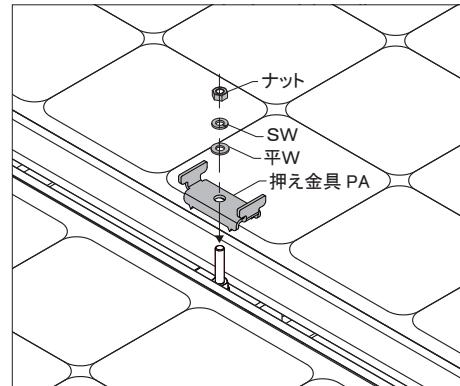

**POINT**  
締付トルクは、 $10\sim12.5\text{N}\cdot\text{m}$

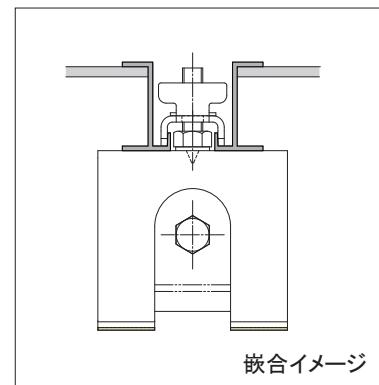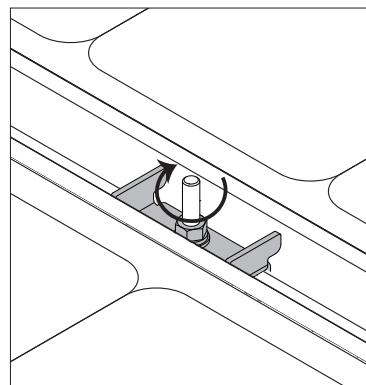

## ◆設置完了

### 重 要

設置完了後、各ナットの緩みが無いかを必ず確認してください。

